



MONTAGEVOORSCHRIFT PVC STEEKMOF EN OVERSCHUIFMOF

MONTAGEVOORSCHRIFT PIPELIFE U2 STEEKMOF

- Leg de buizen ± 15 cm boven de grond en in elkaars verlengde. Reinig het buiseinde en verwijder de bramen. Controleer of er een zoekrand aan de buis aanwezig is. Als dit niet het geval is een zoekrand aanbrengen.
- Zorg dat de buiseindes vrij zijn van verontreinigingen en controleer deze op beschadigingen. De buiseindes dienen over de insteeklengte van de koppeling vrij te zijn van beschadigingen.
- Meet de insteekdiepte in de steekmof op en teken deze af op de buis.
- Controleer de koppeling op verontreiniging, speciaal achter de rubberring en maak deze zo nodig schoon. Smeer het buiseinde en de rubberring in met een KIWA goedgekeurd glijmiddel.
- Schuif de koppeling over het buiseinde tot aan de stootrand.
- Herhaal de handeling aan de andere kant van de koppeling en schuif het andere buiseinde in de koppeling tot aan de stootrand. Bij het monteren van de koppeling kan gebruik worden gemaakt van een stootijzer. Tussen stootijzer en de koppeling of buiseinde kan het beste een stuk hout worden gelegd.




De verschillende uitvoeringen van de Pipelife Steekmof zijn:


Pipelife steekmof 50mm t/m 125mm

Pipelife steekmof 160mm t/m 630mm

MONTAGEVOORSCHRIFT PIPELIFE U2 OVERSCHUIFMOF / REPARATIE

- Leg de buizen ± 15 cm boven de grond en in elkaars verlengde. Reinig het buiseinde en verwijder de bramen. Controleer of er een zoekrand aan de buis aanwezig is. Als dit niet het geval is een zoekrand aanbrengen. Zorg dat de buiseindes vrij zijn van verontreinigingen en controleer deze op beschadigingen. De buiseindes dienen over de insteeklengte van de koppeling vrij te zijn van beschadigingen. Controleer de koppeling op verontreiniging, speciaal achter de rubberring en maak deze zo nodig schoon. - Breng op het buiseinde (A) een markering aan voor de halve insteekdiepte van de koppeling ($1/2 L$).
- Smeer het buiseinde (A) en de rubberringen van de koppeling in met een KIWA goedgekeurd glijmiddel.
- Schuif de koppeling nu geheel over het buiseinde (A) Herhaal de handeling voor buiseinde (B) met koppeling (1). Gebruik hierbij indien nodig passtuk (D).
- Plaats het passtuk (C). - Schuif nu achtereenvolgens koppeling 1 en 2 terug over het passtuk (C) tot de markering van " $1/2 L$ " weer zichtbaar zijn.

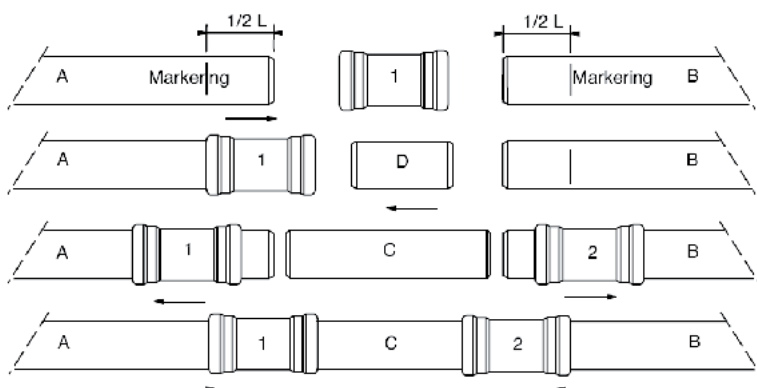

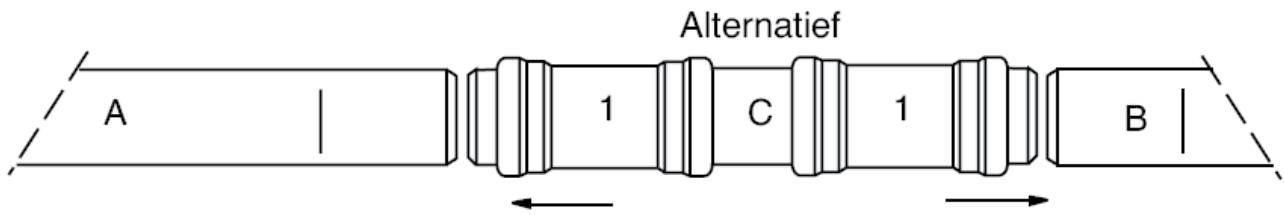

Als alternatief kunnen de overschuifkoppelingen ook direct op het passtuk (C) worden aangebracht (indien het passtuk voldoende lang is).

Als het passtuk is geplaatst worden de koppelingen teruggeschoven tot aan de markering op buiseinde (A) en (B).

Bij het monteren van de koppeling kan gebruik worden gemaakt van een stootijzer. Tussen stootijzer en de koppeling of buiseinde kan het beste een stuk hout worden gelegd.